


## جوش

۱۴۷- در طراحی سقف مختلط با دهانه  $6\text{ m}$  در یک سازه فولادی از پروفیل فولادی  $220\text{ mm IPE}$  با ورق تقویتی  $80*8\text{ mm PL}$  استفاده گردیده و ورق با جوش نواری با ساق  $6\text{ mm}$  به بال پایین تیر متصل می شود. انحنای ناشی از انقباض نامتعادل جوش در تیر بر حسب میلیمتر به کدام گزینه نزدیکتر است؟ از اثر سطح مقطع جوش در محاسبات مشخصات مقطع صرف نظر شود. در عرض-

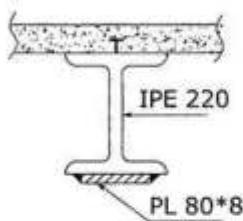

40 (2)	45 (1)
20 (4)	30 (3)

۱۴۸- در بازرسی عینی جوش چند درصد جوش های انجام گرفته باید بازرسی شوند؟

25 (4)	50 (3)	75 (2)	100 (1)
--------	--------	--------	---------

۱۴۹- کدام یک از معایب زیر در جوش را نمی توان با اصلاح حرارتی برطرف نمود؟

(۱) طبله شدن جان تیر	(۲) گرده اضافی در جوش	(۳) کماش	(۴) شمشیری شدن
----------------------	-----------------------	----------	----------------

۱۵۰- در تحقیقات مربوط به جوش شیاری، آخرين عبور جوش که شiar را پر می کند (پاس سطحی)، بيشتر از جوش عبور اول (پاس ريشه) مورد توجه قرار می گيرد. اين موضوع به چه دليل است؟

- (۱) سرعت خنک شدن پاس سطحی به علت مقطع بزرگتر، بيشتر از سرعت پاس ريشه است.
- (۲) سرعت خنک شدن پاس سطحی به علت تماس بيشتر با هواي مجاور بيشتر از سرعت پاس ريشه است.
- (۳) سرعت خنک شدن پاس ريشه به علت مقطع بزرگتر، بيشتر از سرعت پاس سطحی است.
- (۴) سرعت خنک شدن پاس ريشه به علت تماس بيشتر با هواي مجاور بيشتر از سرعت پاس سطحی است.

۱۵۱- در فرآيند جوشکاري، در کدام شرایط اتصال کوتاه حاصل می شود؟ (۹۵۴)

- (۱) حالتی که نوک الکترود به قطعه فلز پایه بچسبد.
- (۲) حالتی که شدت جريان مدار کم باشد.
- (۳) در شرایط آب و هوايی که رطوبت بسیار زياد است.
- (۴) در شرایط آب و هوايی که فاصله الکترود از فلز پایه زياد باشد.

۱۵۲- اگر قطر مغز الکترود  $\frac{1}{8}\text{ اینچ}$  (۲.۲۵ ميلي متر) باشد، ميزان تقریبی آمير مورد نیاز چقدر است؟ (۹۵۴)

۶۲.۵ (۴)	۲۲۵ (۳)	۱۲۵ (۲)	۲۲۵ (۱)
----------	---------	---------	---------

۱۵۳- در کدام روش جوشکاري، ميزان نفوذ هيدروزون در نوار جوش كمتر است؟

- (۱) دستي با الکترود روکش دار
- (۲) زيرپودري
- (۳) تحت حفاظت گاز با الکترود مصرفی
- (۴) تحت حفاظت گاز با الکترود توپودري

۱۵۴- جوشی که درون يك شکاف به صورت تپير اجرا می شود، چه نام دارد؟ (۹۵۴)

(۱) کام	(۲) انگشتانه	(۳) شباری	(۴) گوشه
---------	--------------	-----------	----------

۱۵۵- با کدام روش می توان از بروز عيب سوختگي کنار جوش، جلوگيري نمود؟ (۹۵۴)

- (۱) تناسب بين ضخامت فلز پایه و قطر و زاويه الکترود
- (۲) افزایش ضخامت الکترود و کاهش شدت جريان
- (۳) کاهش ضخامت الکترود و افزایش شدت جريان
- (۴) کاهش سرعت جوش کاري یا تغذيه سیم جوش و تغيير زاويه انبر

۱۵۶- به منظور كيفيت بخشی به فرآيند و عمليات جوش کاري کدام روش را توصيه می کنید؟

- (۱) با روش تضمین كيفيت، به دليل اينکه پيشگيري قبل از اتمام فرآيند صورت می گيرد.
- (۲) با روش كنترل كيفيت، به دليل اينکه پيشگيري قبل از اتمام فرآيند صورت می گيرد.
- (۳) با روش تضمین كيفيت، شامل بازرسی عینی و آزمایش های غير مخبر و كنترل ابعادی بعد از جوش کاري
- (۴) با روش كنترل كيفيت، شامل بازرسی اوليه، بررسی روش های جوش کاري و آزمون های ارزیابی صلاحیت

۱۵۷- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

- (۱) سرفتگی جوش زمانی که سرعت جوش کاري آهسته باشد، ايجاد می شود و اغلب در وضعیت عمودی رخ می دهد.
- (۲) زنگ زدگی فولاد دلیلی بر امتزاج ناقص آن نمی تواند باشد.
- (۳) اگر ضخامت پیشانی ريشه در جوش کاري بيش از نیاز دهانه ريشه باشد، فر جوش تا عمق مشخص شده در طراحی نفوذ خواهد گرد.
- (۴) اگر ضخامت پیشانی ريشه در جوش کاري بيش از نیاز دهانه ريشه باشد، فر جوش تا عمق مشخص شده در طراحی نفوذ خواهد گرد.